

## TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában álló közterületi, továbbá magánterületi ingatlan(ok)on történt fakivágásokról a 2023. májusában érkezett kérelmek/bejelentések alapján

Sor-szám	Kivágással érintett ingatlan címe	Kivágással érintett ingatlan helyrajzi száma	Előzetes kérelem, vagy utólagos bejelentés?	Kivágott/kivágandó fa/fák darabszáma	Kivágott/kivágandó fa /fák összterzsátmérője (cm)	Kivágás indoka	Kizárási ok fennáll-e?
1.	Vágóhid u. 31-33.	38286/6	utólagos	2	98	A fák állapota leromlott és veszélyesek a környezetükre.	nem
2.	Haller park, a parkban lévő kutya futtató mellett	38262/12	előzetes	1	48	A fa teljesen kiszáradt, balesetveszélyes.	igen
3.	Csengettyű u., a Dési H. u. kereszteződés a Valéria térnél, a Börzsöny u. – Csengettyű u. – Dési H. u. – Napfény u. által közrezárt terület	38236/407	előzetes	1	38	A fa teljesen kiszáradt, balesetveszélyes.	igen
4.	Haller park	38262/12	utólagos	2	116	Az egyik fa állapota leromlott, veszélyes a környezetére, a másik fa esetében pedig a favizsgálat során feltárt rendellenességek súlyossága indokolta a kivágását.	igen
5.	Markusovszky tér	36847	utólagos	1	56	A fa állapota leromlott, veszélyes a környezetére.	igen
6.	Fék utca	38278/2 és 38278/3	utólagos	7	300	A fák állapota leromlott, veszélyesek a környezetükre.	igen



# Garden Fasorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.

Tel/fax: +36 1/277-95-35

E-mail: fasor@gardenkft.hu

Web: gardenfaapolas.hu

1/1.

Készítette:

**Békési Péter**  
okl. erdőmérnök

favizsgáló-, faápoló szakmérnök



## Vizuális favizsgálati jegyzőkönyv

Megrendelő:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Alapadatok	
Helység	Budapest IX.
Helyszín	Vágóhid u. 31-33.
Azonosító:	1877
Felvétel ideje:	2023. április 13.
Tudományos név:	Populus nigra 'Italica'
Magyar név:	Jegyes nyár

Számított értékek	
Dendrológia érték	Közepesen értékes faj
Fa becsült kora (év)	43
Fa gazdasági értéke	189 375 Ft

Fizikai paraméterek	
Törzs átmérő 1 m-en (cm)	50
Törzsmagasság (m)	2
Koronátmérő (m)	3
Magasság (m)	21

Fa környezete	
Zöldfelületi elhelyezkedés	sorfa
Védettség	Magas lakóiréség, környezetben általában terhelhető területen álló fa
Fahely jellege	Átlagos
Fahelyvédelem jellege	Nincs
Törzsvédelem	Nincs
Légyesték	Nincs
Közelbi műtárgy	Kerítés, épület, sít
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek

A gyökérzet és gyökérszárak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérszárak nem sérültek	
Egyéb észrevétel:	

Törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A törzs nem károsult	
Egyéb észrevétel: hosszanti repedés, hasadásveszély	

Korona és koronaalap állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős a lombvesztés (26-50%)	
Egyéb észrevétel: egyik elszáradt vágás leszakadt, taplós	

Fa egészségi állapota és életképessége	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Egy évtizeden belüli lecserélendő	

Fa ápoltságának mértéke	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat	

Javaslat	
További vizsgálat elvégzése	Nem szükséges
Állapota leromlott, veszélyes környezetére. Kivágását javaslom.	





# Garden Fásorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.  
Tel/fax: +36 1/277-95-35  
E-mail: fasor@gardenkft.hu  
Web: gardenfasopolas.hu

1/2.

Készítette:  
**Békési Péter**  
okl. erdőmérnök  
favizsgáló-, faápoló szakmérnök



## Vizuális favizsgálati jegyzőkönyv

Megrendelő: **Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal**

Alapadatok	
Helység	Budapest IX.
Helyszín	Vágóhid u. 31-33.
Azonosító:	1872
Felvétel ideje:	2023. április 14.
Tudományos név:	Populus nigra 'Italica'
Magyar-név:	Jégenye nyár

Számított értékek	
Dendrológia érték	Közepesen értékes fafaj
Fa becsült kora (év)	42
Fa gazdasági értéke	88 125 Ft

Fizikai paraméterek	
Törzs átmérő 1 m-en (cm)	48
Törzsmagasság (m)	4
Koronaátmérő (m)	4
Magasság (m)	14

Fa környezete	
Zöldfelületi elhelyezkedés	sorfa
Védettség	Magas lakóiréségi, környezetében ártalmakkal terhelt területen álló fa
Fahely jellege	Átlagos
Fahelyvédelem jellege	Nincs
Törzsvédelem	Nincs
Légvezeték	Nincs
Közelbi műtárgy	kerítés, épület
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek

A gyökérzet és gyökérszárak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A gyökérzetben és/vagy a gyökérszárakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen	
Egyéb észrevétel:ép, gyökerek a felszínen	

Törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (néhány felszíni seb)	
Egyéb észrevétel:Törzсарjak, sarjándorok	

Korona és koronaalap állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
Egyéb észrevétel:lejtő sudár, száraz vágáscsonkok	

Fa egészségi állapota és életképessége	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Egy évtizeden belül lecserélendő	


Fa ápoltságának mértéke	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat	

Javaslat	
További vizsgálat elvégzése: Nincs szükség.	
Állapota leromlott, veszélyes környezetére. Kivágását javaslom.	



2,

100

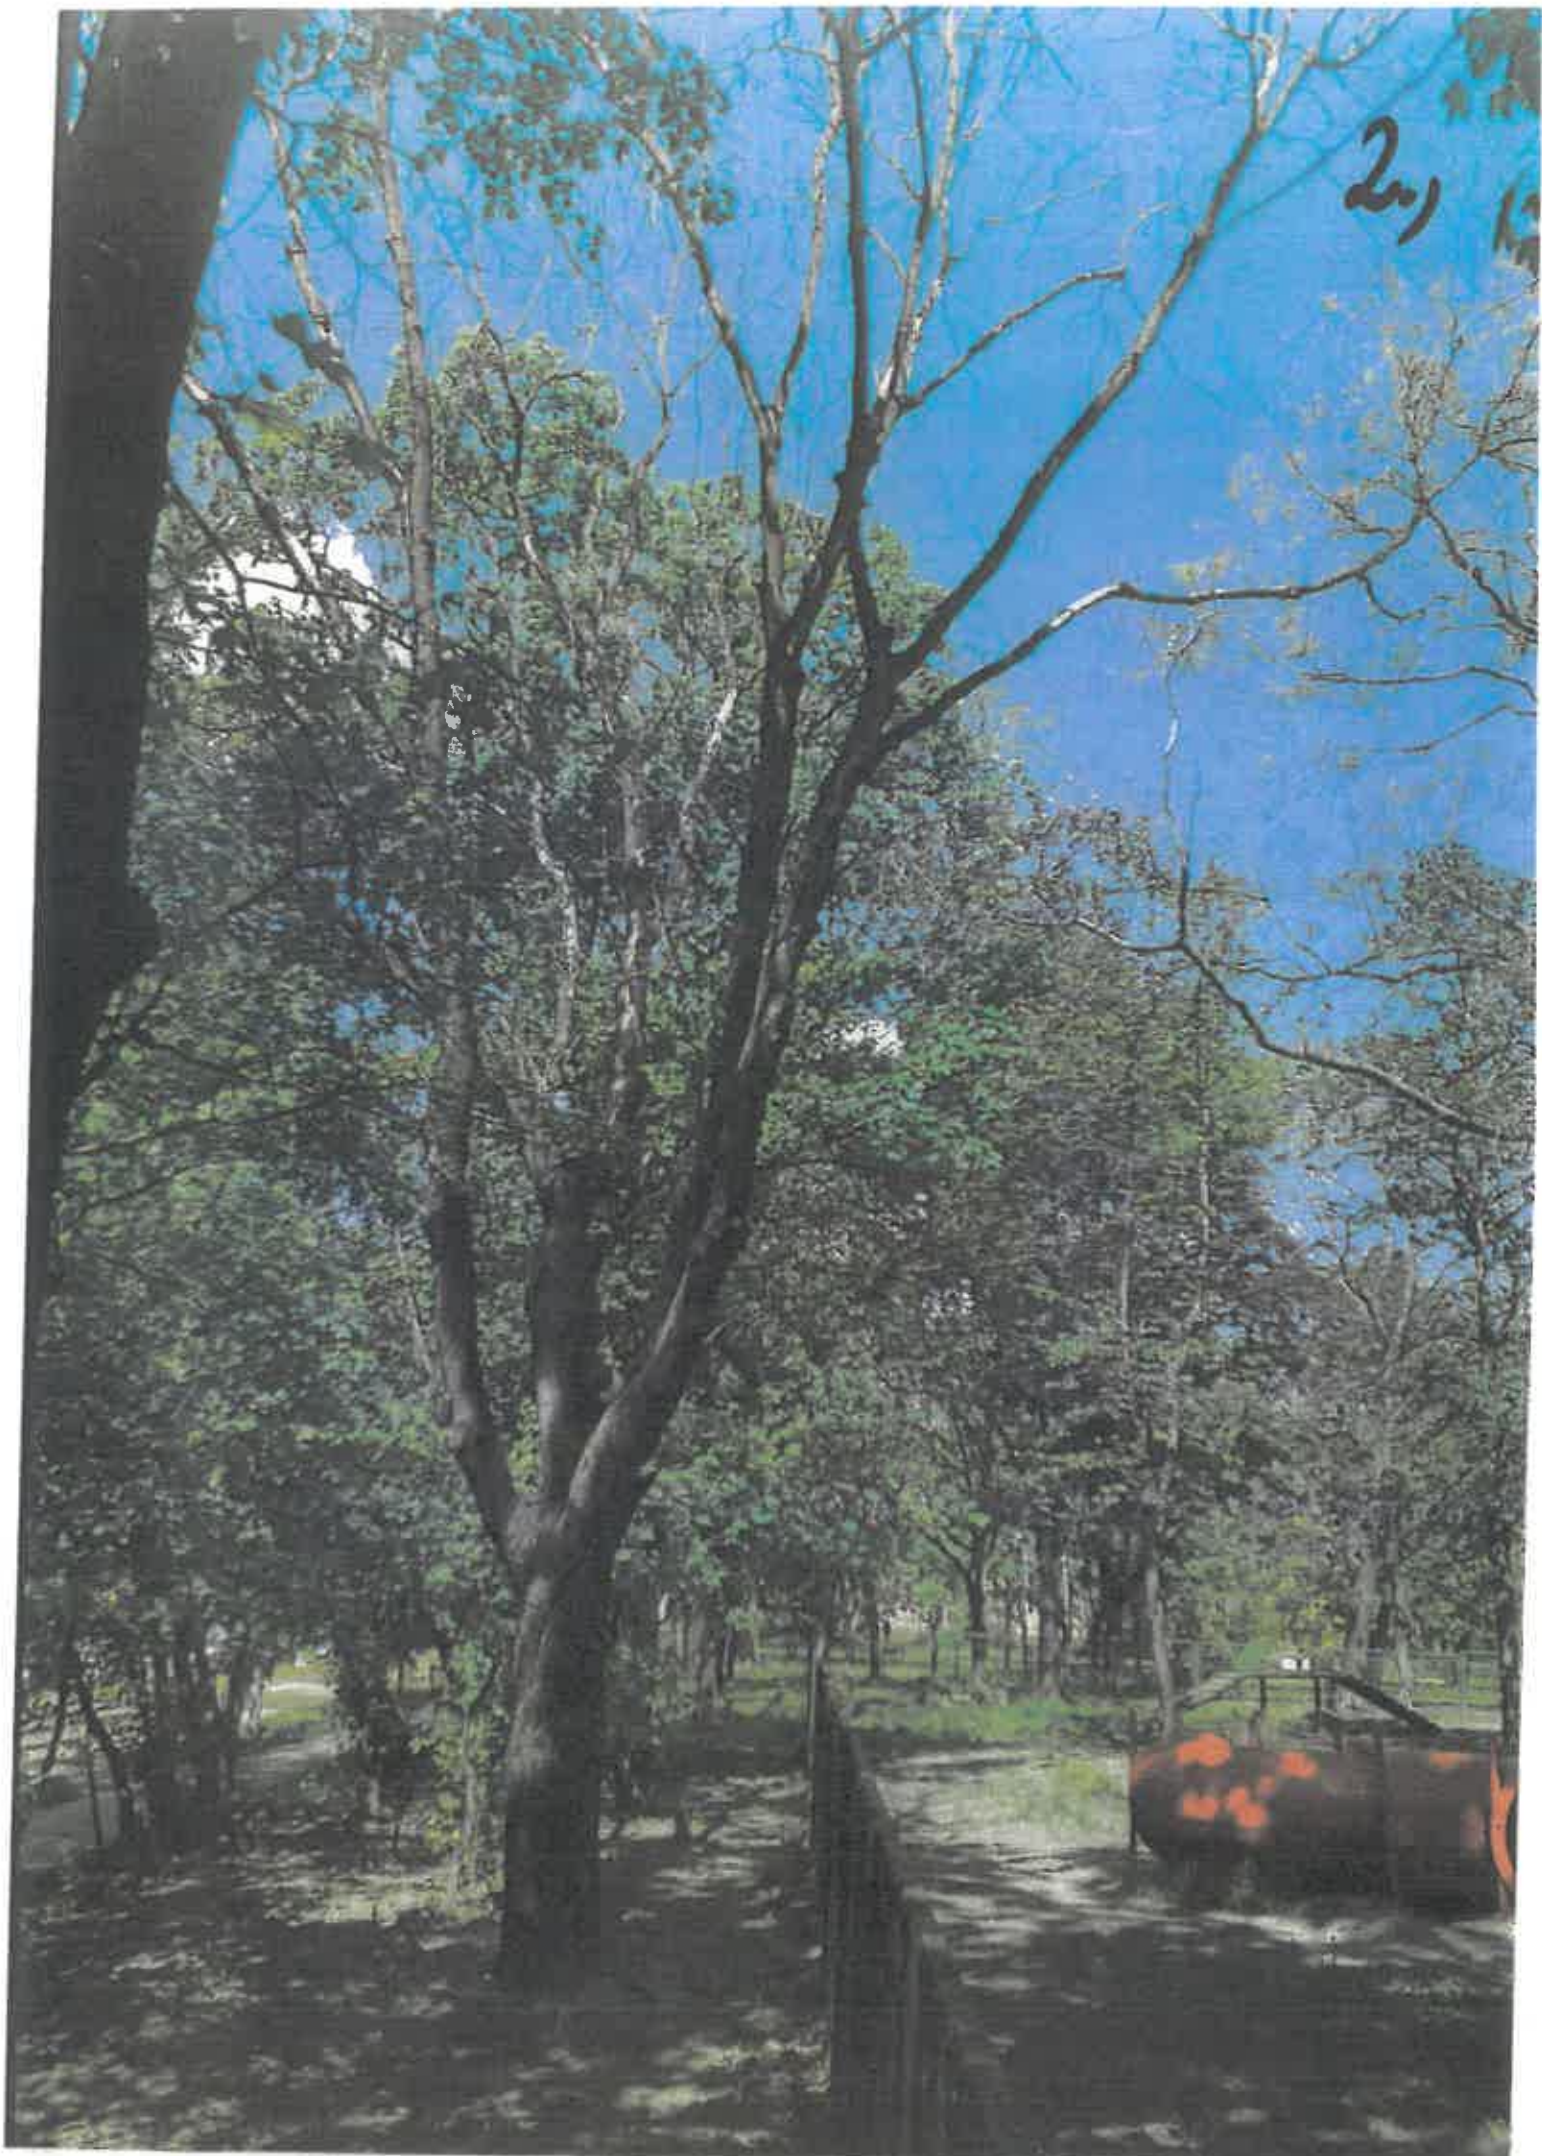

# IG-Tree Adatlap

Adatlap a 0010341IX azonosítójú fáról

3,



A fotó készült: 2022. 05. 09.

## Azonosítás:

Típus:	Kiszáradt fa
Parkfa/socfa:	Parkfa
Magyar név:	Kiszáradt fa
Latin név:	Kiszáradt fa
Dátum:	2022. 05. 09. 14:44:46
Módosítás dátum:	2022. 07. 17. 8:32:50

## Helymeghatározás:

Körlet:	IX
Hely:	Csengettyű utca
Házszám:	.
Helyrajzi szám:	
GPS koordináta:	SZ: 47,46419 H: 19,11456
EOV koordináta:	Y: 655 060 X: 235 583

## Jellemzők:

Fehely mérete:		Fehely anyaga:	föld, gye	Férvesséles:	Igen
Belső átmérő:		Favédelem:	Nem	Rögzítés típusa:	
Magasság(m):	15	Törzs magasság(m):		Törzs átmérő(cm):	38
Törzs kerület(cm):	119,381	Korona átmérő(m):	4	Bevételezett kor(év):	
Szármok érték(Ft):	0	Garancia vége:		Rögzítő:	Pal_Balazs
Öntözés:	Nincs	Növényvédelem:	Nem	Téregység(1):	
Téregység(2):		Választókerület:		Közevilágítás:	Nem
Víz:	Nem	Szabad légvezeték:	Nem	Burkolat légvezeték:	Nem
Távvezetés:	Nem	Krosztóbia:	Nem	Gáz:	Nem
Megközelíthetőség:	Munkagép	Koronaforma:			
Ápoltság:	Elhanyagolt	Egészségügyi állapot:			
Korona állapot:	Nincs	Törzs állapot:	Nincs, elhalt		
Gyökér állapot:	Nincs, elhalt				
Javasolt munka(1):					
Megjegyzés:					
Egyéb jellemzők:					

2023. 04. 19.



# Garden Fásorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.  
Tel/fax: +36 1/277-95-35  
E-mail: fasor@gardenkft.hu  
Web: gardenfaopolas.hu

4/1.

Készítette:

**Békési Péter**  
okl. erdőmérnök

favizsgáló-, faápoló szakmérnök



## Műszeres favizsgálati jegyzőkönyv

Megrendelő: **Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal**

Alapadatok	
Helység	Budapest IX.
Helyszín	Haller park kutyafuttató mellett
Amosító:	3001
Felvétel ideje:	2023. március 7.
Tudományos név:	Acer negundo
Magyar név:	Zöld juhar

Számított értékek	
Dendrológia érték	Kevésbé értékes faj, invazív faj
Fa becsült kora (év)	52
Fa gazdasági értéke	15 936 Ft

Fizikai paraméterek	
Törzs átmérő 1 m-en (cm)	60
Törzsmagasság (m)	3
Koronaátmérő (m)	11
Magasság (m)	16

Fa környezete	
Zöldfelületi elhelyezkedés	Parkfa
Védettség	Kertes beépítésű, alacsony lakóiréségű területen álló fa
Fahely jellege	Parkban
Fahelyvédelem jellege	Nincs fahelyvédelem
Törzsvédelem	Nincs törzsvédelem
Léghezeték	Nincs
Közelbi műtárgy	betonjárda
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek

A gyökérzet és gyökérszár állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Gyökérzetben és/vagy a gyökérszáron látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	
Egyéb észrevétel: gyökérrontó talajok termőtestei, sérült	


Törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadás helyek)	
Egyéb észrevétel: erősen tumoros, ferde állású, nagy felületen kéregleválás	

Korona és koronaalap állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% feletti)	
Egyéb észrevétel: tumoros, taplós vázágak, visszavágott, sok ágsarj	

Fa egészségi állapota és életképessége	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Egy évtizeden belül lecsereleendő	

Fa ápoltságának mértéke	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A fa jelentős mértékű ápoláshánytat mutat	

Javaslat	
További vizsgálat elvégzése	Nem szükséges
Állapota leromlott, veszélyes környezetére. Kivágását javaslom.	

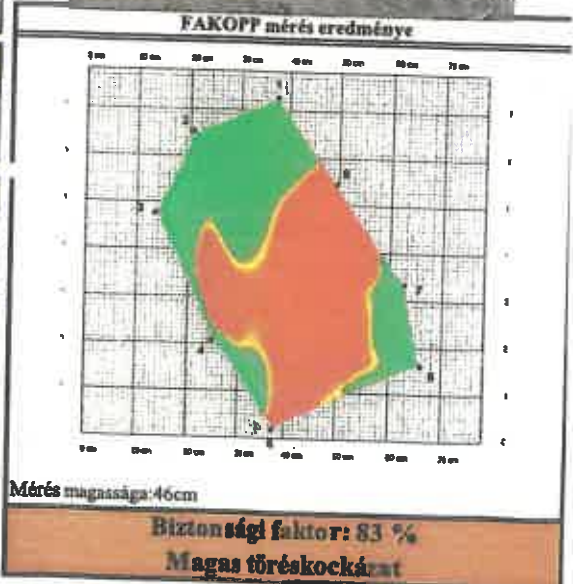



# Garden Fasorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.  
Tel/fax: +36 1/277-95-35  
E-mail: fasor@gardenkft.hu  
Web: gardenfasolas.hu

4/2.



Készítette:  
**Békési Péter**  
okl. erdőmérnök  
favizsgáló-, faápoló szakmérnök

## Műszeres favizsgálati jegyzőkönyv

Megrendelő: **Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal**

Alapadatok	
Helység	Budapest IX.
Helyszín	Haller park kutyafutató mellett
Azonosító:	198
Felvétel ideje:	2023. március 7.
Tudományos név:	Acer negundo
Magyar név:	Zöld juhar

Számított értékek	
Dendrológia érték	Kevésbé értékes faj, invazív faj
Fa becsült kora (év)	49
Fa gazdasági értéke	000 Ft

Fizikai paraméterek	
Törzs átmérő 1 m-en (cm)	56
Törzsmagasság (m)	3
Koronaátmérő (m)	6
Magasság (m)	13

Fa környezete	
Zöldfelületi elhelyezkedés	Parkfa
Védettség	Kertes beépítésű, alacsony lakosságú területen álló fa
Fabély jellege	Parkban
Fahelyvédelem jellege	Nincs fahelyvédelem
Törzsvédelem	Nincs törzsvédelem
Légrézetesték	Nincs
Közelbi műtárgy	betonjárda
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen	
Egyéb észrevétel: murvás útba nőtt	


Törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)	
Egyéb észrevétel: keresztirányú odvasodott koronaalagnál	

Korona és koronaalap állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
Egyéb észrevétel: elhalt fő sudár, taplós, tumoros vázágak	

Fa egészségi állapota és életképessége	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károsodás veszélye miatt (a károsodás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)	

Fa ápoltságának mértéke	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A fa elhanyagolt állapotban van	

Javaslat	
További vizsgálat elvégzése: Nem szükséges	
Mérésenkelt töréskockázat ellenére a feltárt rendellenességek súlyossága miatt további megtartását nem javaslom; régi Garden biletta	

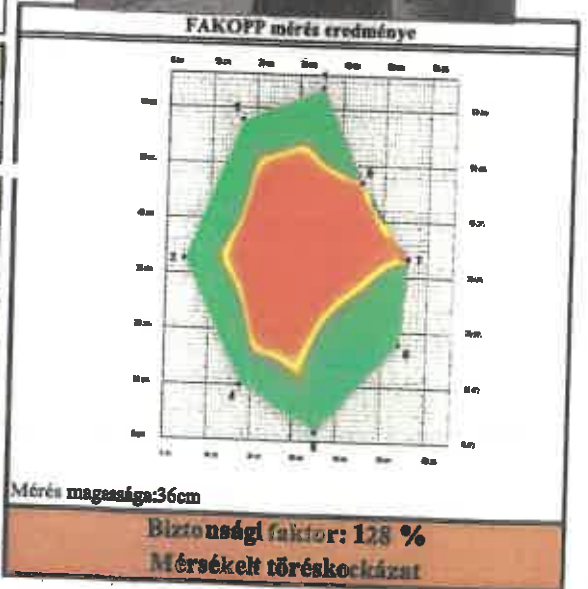



# Garden Fasorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.  
Tel/fax: +36 1/277-95-35  
E-mail: fasor@gardenkft.hu  
Web: gardenfasopolas.hu

5,

Készítette: **Békési Péter**  
okl. erdőmérnök  
favizsgáló-, faápoló szakmérnök



## Műszeres favizsgálati jegyzőkönyv

Megrendelő: **Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal**

Alapadatok	
Helység	Budapest IX
Helyszín	Markusovazky tér
Azonosító	16137
Felvétel ideje	2023. március 21
Tudományos név	Populus x canadensis
Magyar név	Kanadai nyár

Számított értékek	
Dendrológiai érték	Kevésbé értékes fajaj, invazív fajaj
Fa becsült kora (év)	46
Fa gazdasági értéke	305 000 Ft

Fizikai paraméterek	
Törzs átmérő 1 m-en (cm)	56
Törzshossz (m)	7
Koronaátmérő (m)	9
Magasság (m)	23

Fa környezete	
Zöldfelületi elhelyezkedés	Parkja
Védettség	Magas lakodrású, környezetben ártalmakkal terhelt területen álló fa
Fahely jellege	Parkban
Fahelyvédelem jellege	Nincs fahelyvédelem
Törzsvédelem	Nincs törzsvédelem
Léghezeték	Nincs
Közeli műtárgy	object
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai jók

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Egyéb észrevétel:	



Törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	
Egyéb észrevétel: Gyökérnyak felett beodvasodás	

Korona és koronaalap állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős a lombvesztés (26-30%)	
Egyéb észrevétel: visszavágott, száraz ág	

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3

A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3

Javaslat	
További vizsgálat elvégzése: NEM szükséges	
Állapota leromlott, veszélyes környezetére. Kivágását javaslom.	

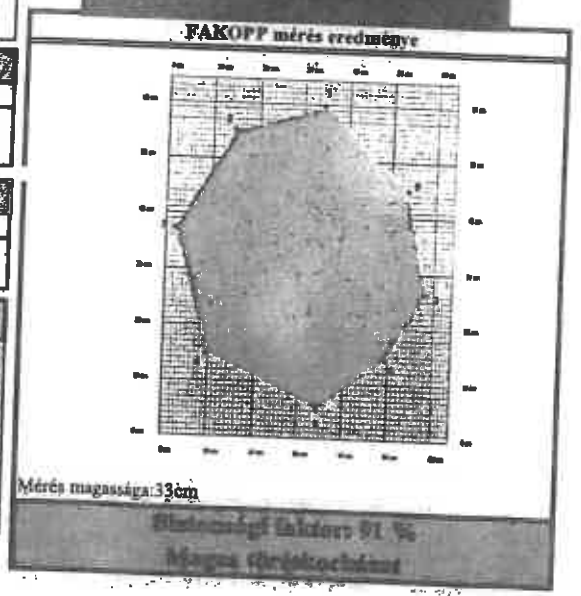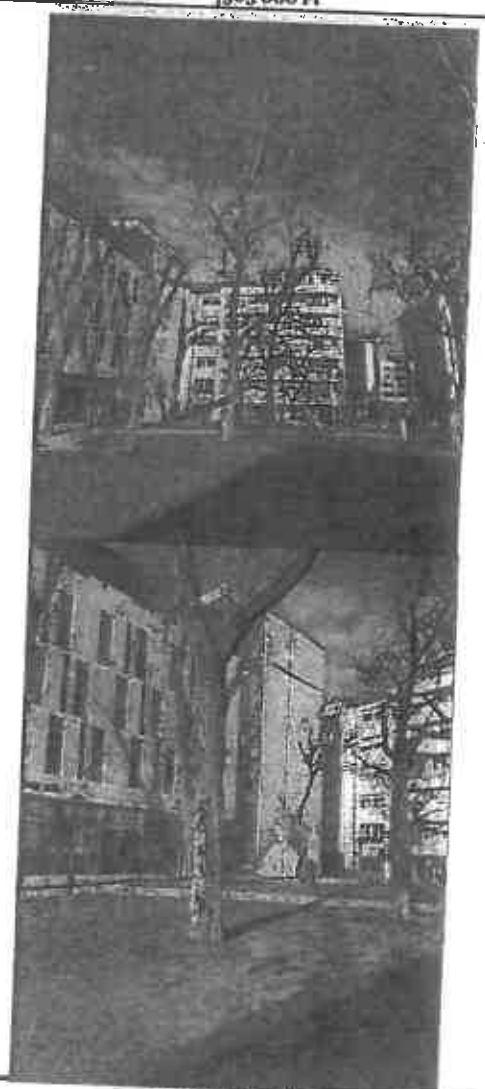





# Garden Fasorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.  
Tel/fax: +36 1/277-95-35  
E-mail: fasor@gardenkft.hu  
Web: gardenfaopolas.hu

# 6/1.

Készítette:

**Békési Péter**  
okl. erdőmérnök  
favizsgáló-, faápoló szakmérnök



## Műszeres favizsgálati jegyzőkönyv

Megrendelő: **Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal**

Alapadatok	
Helység:	Budapest IX
Helyszín:	Félf útca
Azonosító:	3722
Felvétel ideje:	2023. április 5.
Tudományos név:	Populus nigra 'Italica'
Magyar név:	Jegénye nyár

Számított értékek	
Dendrológia érték	Közepesen értékes faj
Fa becsült kora (év)	50
Fa gazdasági értéke	843 750 Ft

Fizikai paraméterek	
Törzs átmérő 1 m-en (cm)	58
Törzsmagasság (m)	4
Koronaátmérő (m)	8
Magasság (m)	29

Fa környezete	
Zöldfelületi elhelyezkedés	Sorfa
Védettség	Magas lakóiréségű, környezetében ártalmakkal terhelten álló fa
Fahely jellege	Átlagos
Fahelyvédelem jellege	Nincs fahelyvédelem
Törzsvédelem	Nincs törzsvédelem
Légyzetek	Nincs
Közelbi műtárgy	aszfalt út
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai még megfelelőek

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	
Egyéb észrevétel:odvasodott gyökérnyak	

Törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	
Egyéb észrevétel:sértült, korhadás	

Korona és koronaalap állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztés 11-25 százalék közötti	
Egyéb észrevétel:Száraz ágak	

Fa egészségi állapota és életképessége	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereendő	

Fa ápoltságának mértéke	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A fa jelentős mértékű ápolásihiányt mutat	

Javaslat	
További vizsgálat elvégzése:	Nem szükséges
Állapota leromlott, veszélyes környezetére. Kivágását javaslom.	





# Garden Fasorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.  
Tel/fax: +36 1/277-95-35  
E-mail: fasor@gardenkft.hu  
Web: gardenfaopolas.hu

# 6/2.

Készítette:

**Békési Péter**  
okl. erdőmérnök

favizsgáló-, faápoló szakmérnök



## Vizuális favizsgálati jegyzőkönyv

Megrendelő:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Alapadatok	
Helység	Budapest IX
Helyszín	Fék utca
Azonosító:	3697
Felvétel ideje:	2023. április 5.
Tudományos név:	Populus nigra 'Italica'
Magyar név:	Jegénye nyár

Számított értékek	
Dendrológia érték	Közepesen értékes faj
Fa becsült kora (év)	30
Fa gazdasági értéke	000 Ft

Fizikai paraméterek	
Törzs átmérő 1 m-en (cm)	32
Törzsmagasság (m)	2
Koronaátmérő (m)	2
Magasság (m)	11

Fa környezete	
Zöldfelületi elhelyezkedés	Sorfa
Védettség	Magas lakóiréség, környezetében ártalmakkal terhelt területen álló fa
Fahely jellege	Gyepsávbán
Fahelyvédelem jellege	Nincs fahelyvédelem
Törzsvédelem	Nincs törzsvédelem
Légvezeték	Nincs
Közelbi műtárgy	aszfaltozott út, járda, csatorna, épület
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottsággal roszak

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	
Egyéb észrevétel:	

Törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt	
Egyéb észrevétel: 90%ban elpusztult törzs	

Korona és koronaalap állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
Egyéb észrevétel: pusztuló korona alap, járulékos hajtások	

Fa egészségi állapota és életképessége	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (a károkozás veszélye csak a fa kivágásával kerülhető el)	

Fa állapotának mértéke	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A fa elhanyagolt állapotban van	

Javaslat	
További vizsgálat elvégzése	Nem szükséges
Állapota leromlott, veszélyes környezetére. Kivágását javaslom.	





# Garden Fasorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi P. út 324.  
Tel/fax: +36 1/277-95-35  
E-mail: fasor@gardenkft.hu  
Web: gardenfasopolas.hu

# 6/3.

Készítette: **Békési Péter**  
okl. erdőmérnök  
favizsgáló-, faápoló szakmérnök



## Műszeres favizsgálati jegyzőkönyv

Megrendelő: **Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal**

Alapadatok	
Helység	Budapest IX
Helyszín	Fék utca
Azonosító:	3678
Felvétel ideje:	2023. Április 5.
Tudományos név:	Populus nigra 'Italica'
Magyar név:	Jegenye nyár

Számított értékek	
Dendrológia érték	Közepesen értékes faj
Fa becsült kora (év)	26
Fa gazdasági értéke	60 000 Ft

Fizikai paraméterek	
Törzs átmérő 1 m-en (cm)	28
Törzsmagasság (m)	3
Koronaátmérő (m)	3
Magasság (m)	23

Fa környezete	
Zöldfelületi elhelyezkedés	Sorfa
Védettség	Magas lakafrészség, környezetében ártalmakkal terheit területen álló fa
Fahely jellege	Gyepsávbán
Fahelyvédelem jellege	Nincs fahelyvédelem
Törzsvédelem	Nincs törzsvédelem
Légréteg	Nincs
Kiszeli műtárgy	Járda, aszfalt út,
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai rosszak

A gyökérzet és gyökérszár állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kiemértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérszár nem sérült	
Egyéb észrevétel:	


Törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	
Egyéb észrevétel: odvasodott, nedvfolyás koronaalapról	

Korona és koronaalap állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
Egyéb észrevétel: ifjított, másodlagos korona	

Fa egészségi állapota és életképessége	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereendő	

Fa ápoltságának mértéke	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat	

Javaslat	
További vizsgálat elvégzése	Nem szükséges
Állapota leromlott, veszélyes környezetére. Kivágását javaslom.	

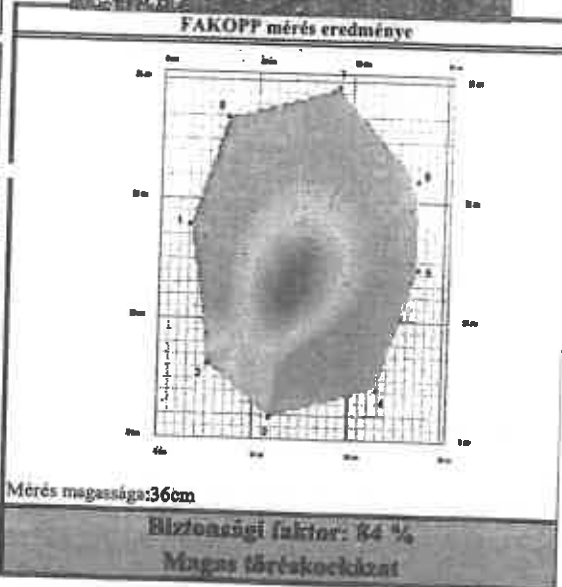



# Garden Fasorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.  
Tel/fax: +36 1/277-95-35  
E-mail: fasor@gardenkft.hu  
Web: gardenfasopolas.hu

# 6/4.

Készítette:  
**Békési Péter**  
okl. erdőmérnök  
favizsgáló-, faápoló szakmérnök



## Műszeres favizsgálati jegyzőkönyv

Megrendelő: **Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal**

Alapadatok	
Helység	Budapest IX
Helyszín	Fék utca
Azonosító:	3677
Felvétel ideje:	2023. Április 5.
Tudományos név:	Populus nigra 'Italica'
Magyar név:	Jegenye nyár

Számított értékek	
Dendrológia érték	Közepesen értékes faj
Fa becsült kora (év)	35
Fa gazdasági értéke	225 000 Ft

Fizikai paraméterek	
Törzs átmérő 1 m-en (cm)	38
Törzsmagasság (m)	3
Koronaátmérő (m)	4
Magasság (m)	25

Fa környezete	
Zöldfelületi elhelyezkedés	Sorfa
Védettség	Magas lakóúrságú, környezetében ártalmakkal terhelt területen álló fa
Fahely jellege	Gyepsávban
Fahelyvédelem jellege	Nincs fahelyvédelem
Törzsvédelem	Nincs törzsvédelem
Légvezeték	Nincs
Közelbi műtárgy	járda, aszfalt út,
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai rosszak

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
	Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4
A gyökérzet fajlódése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Egyéb észrevétel:	

Törzs állapota	
	Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	
Egyéb észrevétel: korhadás, nedvfolyás koronaalapról	

Korona és koronaalap állapota	
	Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
Jelentős a lombvesztés (26-50%)	
Egyéb észrevétel: kifertőt, másodlagos korona	


Fa egészségi állapota és életképessége	
	Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelődő	

Fa ápoltságának mértéke	
	Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat	

Javaslat	
További vizsgálat elvégzése: Nem szükséges	
Állapota leromlott, veszélyes környezetére. Kivágását javaslom.	



FAKOPP mérés eredménye

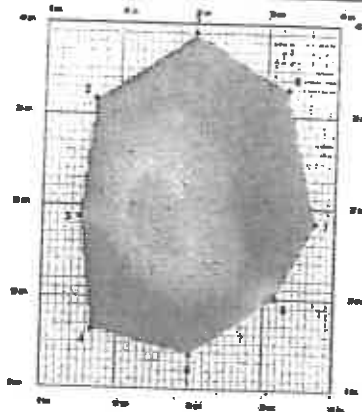

Mérés magassága: 20cm

Biztonsági távolság: 31,36  
Magas törzshoekészít



# Garden Fasorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.  
Tel/fax: +36 1/277-95-35  
E-mail: fasor@gardenkft.hu  
Web: gardenfaapolas.hu

# 6/5.

Készítette:  
**Békési Péter**  
okl. erdőmérnök  
favizsgáló-, faápoló szakmérnök



## Műszeres favizsgálati jegyzőkönyv

Megrendelő: **Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal**

Alapadatok	
Helység	Budapest IX
Helyszín	Fék utca
Azonosító:	3676
Felvétel ideje:	2023. április 6.
Tudományos név:	Populus nigra 'Italica'
Magyar név:	Jegenye nyár

Számított értékek	
Dendrológia érték	Közepesen értékes faj
Fa becsült kora (év)	33
Fa gazdasági értéke	195 000 Ft

Fizikai paraméterek	
Törzs átmérő 1 m-en (cm)	35
Törzsmagasság (m)	3
Koronátérő (m)	4
Magasság (m)	25

Fa környezete	
Zöldfelületi elhelyezkedés	Sorfa
Védettség	Magas lakóirású, környezetben ártalmakkal terhelt területen álló fa
Fahely jellege	Gyepsávbán
Fahelyvédelem jellege	Nincs fahelyvédelem
Törzsvédelem	Nincs törzsvédelem
Légzeték	Nincs
Közel műtárgy	járda, aszfalt út,
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottsággal roszak

A gyökérzet és gyökérmnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A gyökérzetben és/vagy a gyökérmnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások), csakély hibákkal rendelkező termőhelyen	
Egyéb észrevétel:	

Törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	
Egyéb észrevétel: korhadás, nedv folyás koronaalapról	

Korona és koronaalap állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős a lombvesztés (26-50%)	
Egyéb észrevétel: kifújott, másodlagos korona	


Fa egészségi állapota és életképessége	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	

Fa állapotának	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat	

Javaslat	
További vizsgálat elvégzése: Ném szükséges	
Állapota leromlott, veszélyes környezetére. Kivágását javaslom.	



FAKOPF mérés eredménye

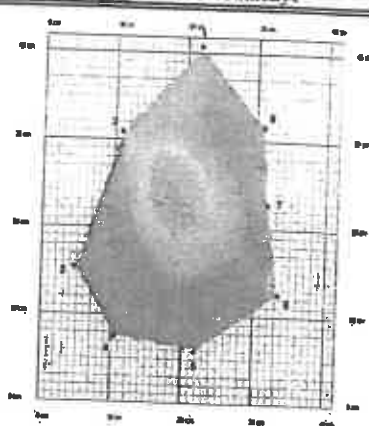

Mérés magassága: 40cm

Biztonsági faktor: 49 %  
Extrém törésvesztés



# Garden Fasorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.  
Tel/fax: +36 1/277-95-35  
E-mail: fasor@gardenkft.hu  
Web: gardenfasopolas.hu

# 6/6.

Készítette:

**Békési Péter**  
okl. erdőmérnök

favizsgáló-, faápoló szakmérnök



## Műszeres favizsgálati jegyzőkönyv

Megrendelő:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Alapadatok	
Helység	Budapest IX
Helyszín	Fék utca
Azonosító:	3663
Felvétel ideje:	2023. április 6.
Tudományos név:	Populus nigra 'Italica'
Magyar név:	Jegenye nyár

Számított értékek	
Dendrológia érték	Közepesen értékes fajaj
Fa becslült kor (év)	52
Fa gazdasági értéke	159 375 Ft

Fizikai paraméterek	
Törzs átmérő 3 m-en (cm)	56
Törzsmagasság (m)	2
Koronaátmérő (m)	2
Magasság (m)	18

Fa környezete	
Zöldfelületi elhelyezkedés	Sorfa
Védettség	Magas laksűrűségű, környezetében ártalmakkal terhelt területen álló fa
Fahely jellege	Gyepsávban
Fahelyvédelem jellege	Nincs fahelyvédelem
Törzsvédelem	Nincs törzsvédelem
Légvezeték	Nincs
Közeli műtárgy	Járda, makadám út
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai rosszak

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	
Egyéb észrevétel: korhadó gyökérnyak	

Törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása (több nagyfelületű seb, mély bekorhadások)	
Egyéb észrevétel: pusztuló koronaalap és törzskorhadás	

Korona és koronaalap állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
Egyéb észrevétel: hijtott, másodlagos korona	


Fa egészségi állapota és életképessége	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Egy évtizeden belül lecserelődő	

Fa ápoltságának mértéke	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat	

Javaslat	
További vizsgálat elvégzése: Nem szükséges	
Állapota leromlott, veszélyes környezetére. Kivágását javaslom.	
Általános egészségi állapota leromlott	



FAKOPP mérés eredménye

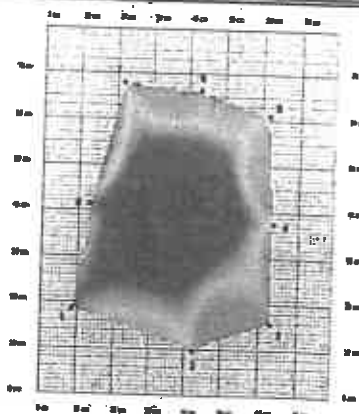

Mérés magassága: 35cm

Biztonsági faktor: 141 %

Mérsékelt töréshockozat



# Garden Fasorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.  
Tel/fax: +36 1/277-95-35  
E-mail: fasor@gardenkft.hu  
Web: gardenfaopolas.hu

6/7.

Készítette: **Békési Péter**  
okl. erdőmérnök  
favizsgáló-, faápoló szakmérnök



## Műszeres favizsgálati jegyzőkönyv

Megrendelő: **Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal**

Alapadatok	
Helység	Budapest IX
Helyszín	Fék utca
Azonosító:	366a
Felvétel ideje:	2023. április 8.
Tudományos név:	Populus nigra 'Italica'
Magyar név:	Jegenye nyár

Számított értékek	
Dendrológia érték	Közepesen értékes faj
Fa becsült kora (év)	49
Fa gazdasági értéke	194 063 Ft

Fizikai paraméterek	
Törzs átmérő 1 m-en (cm)	83
Törzsmagasság (m)	2
Koronaátmérő (m)	2
Magasság (m)	18

Fa környezete	
Zöldfelületi elhelyezkedés	Sorfa
Védettség	Magas lakafréségű, környezetében ártalmakkal terhelten álló fa
Fahely jellege	Gyepesárván
Fahelyvédelem jellege	Nincs fahelyvédelem
Törzsvédelem	Nincs törzsvédelem
Légrézgeték	Nincs
Közelbi műtárgy	Járda, makadám út
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai rosszak

A gyökérzet és gyökérműnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése klímértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérműnyak nem sérült	
Egyéb észrevétel:	

Törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadási helyek)	
Egyéb észrevétel: puszta koronaalap	

Korona és koronaalap állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
Egyéb észrevétel: ifjított, másodlagos korona	


Fa egészségi állapota és életképessége	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
Egy évtizeden belül lecsereplendő	

Fa ápoltságának mértéke	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat	

Javaslat	
További vizsgálat elvégzése: Nem szükséges	
Állapota leromlott, veszélyes környezetére. Kivágását javaslom.	
Általános egészségi állapota leromlott	



FAKOPP mérés eredménye

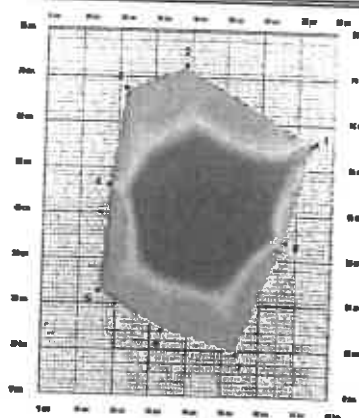

Mérés magassága: 35cm

Biztonsági faktor: 126 %

Mérvélelt töréskockázat